

č.j.: 34942/5.41/23-21
sp.zn.: I5-2023-1737

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 20.10.2023, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

Kontrolu vykonal inspektor:

Karel Průka, průkaz inspektora č. 000004 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

VAFO Production s.r.o.

Sídlo: K Brůdku 94, Chrástany, 252 19

IČ: 14030845

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

██████████, advokátka, ev. č. ČAK: ██████████
██████████, advokátka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, zmocněná 31.1.2024 k zastupování VAFO Production s.r.o.

██████████, zaměstnanec kontrolované osoby
██████████, vedoucí závodu, zaměstnanec kontrolované osoby
██████████, výrobní ředitel, zaměstnanec kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 23.10.2023, 06.11.2023, 31.01.2024

kontrolované pracoviště: VAFO Production s.r.o. - závod Čičenice
adresa: Čičenice 101, 389 01 Čičenice

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: Kontrola dokumentu ██████████
a dalších souvisejících dokumentů originální průvodní dokumentace, dne 19.04.2024.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní: ██████████

Úraz:

Datum: 20.10.2023 hod. a min.: 13:30

Datum úmrtí: 22.10.2023

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 7:30

Druh zranění: Mnohočetná zranění

Zraněná část těla: celé tělo a mnohočetná zranění

Celkový počet zraněných osob: 1
z toho smrtelně: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

provozovna Čičenice 101, PSČ 38901, balicí linka

Popis události

Dne 20.10.2023 ve v 13:30:37 hodin vznikl závažný pracovní úraz s následkem smrti (dále smrtelný pracovní úraz) [REDAKCE], nar. [REDAKCE] zaměstnanec společnosti VAFO Production s.r.o., sídlo: K Brůdce 94, 252 19 Chrástřany, provozovna: Čičenice 101, 389 01. Ke stanovení příčin a okolností vzniku pracovního úrazu byl využit kamerový záznam z kamery umístěné ve výrobní hale, který byl poskytnutý Policií ČR, OO Vodňany a kontrolovanou osobou. Z kamerového záznamu je patrné pracoviště úrazem postižené [REDAKCE] balicí linka [REDAKCE], jejíž bezporuchový chod měla jmenovaná v rámci svých pracovních povinností na starost. Ze záznamu je patrné místo vzniku pracovního úrazu [REDAKCE] Kamerový záznam začíná 20.10.2023 ve 13:28 hod: [REDAKCE] v tuto dobu seděla na židli na svém pracovním místě, kde se též nachází světelný indikátor provozního stavu paletovacího zařízení (trvale svítí spodní zelené světlo a přerušovaně prostřední žluté světlo) viz obrázek č. 1 v příloze fotodokumentace. Ve 13:28:56 přišel z pravé strany výrobní haly další zaměstnanec, [REDAKCE] nar. [REDAKCE], který je v pracovním zařízení řidič vysokozdvizného vozíku, a všiml si padajících pytlů uvnitř balicí linky. Jednalo se o pytle s granulemi (krmivem pro psy) o hmotnosti 3 kg, které se sesunuly z automaticky doplňované palety v horní části paletovacího zařízení. Z uvedeného důvodu provedl manipulaci s ovladači na rozvaděči pro ovládání paletovacího zařízení, jak uvedl, „vypnul dopravník“ a oznámil tento stav [REDAKCE], viz obrázek č. 2 v příloze fotodokumentace. Následně se již věnoval své práci. Uvedený zaměstnanec, [REDAKCE], prováděl navážení palet a proložek mezi zbožím prostřednictvím vysokozdvizného vozíku. Po upozornění na závadný stav paletovacího zařízení odešla [REDAKCE] k místu vlevo od elektrického rozvaděče, kde se nachází prostor zásobníku palet, prokladového materiálu a dopravník. V pravé části pod dopravníkem palet se nachází otvor o rozměrech, výška 91 cm a šířka 74 cm, který vede do vnitřního prostoru paletovacího zařízení, ve kterém se nachází nebezpečně pohyblivá se částí zařízení, viz obrázek č. 3, 4, 12 a 13 v příloze fotodokumentace. (Obrázek č.13 - pohled na pomocné rameno zvedáku palet v horní poloze byl simulován na balicí lince umístěné naproti lince [REDAKCE] jelikož předmětná balicí linka [REDAKCE] byla v době kontroly mimo provoz). Uvedený prostor je s ohledem na provádění bezpečné manipulace při doplňování palet a prokladového materiálu prostřednictvím vysokozdvizného vozíku zajištěn optickým zabezpečovacím zařízením, viz obrázek č. 3 v příloze fotodokumentace. [REDAKCE] nejprve z uvedeného prostoru (za optickým zabezpečovacím zařízením) z dopravníku palet odnesla dva pytle s granulemi, které odložila na podlahu před paletovací zařízení, viz obrázek č. 5 v příloze fotodokumentace. Následně je ze záznamu patrné, že jmenovaná vstoupila do vnitřního prostoru zařízení. Podlezla otvorem o výšce 91 cm a šířce 74 cm ve spodní části zařízení pod dopravníkem palet dovnitř zařízení a dále odstraňovala (podhazovala pod dopravníkem palet) další dva pytle z vnitřního prostoru zařízení. Tyto pytle odebíral a odnášel pracovník externí firmy, [REDAKCE] nar. [REDAKCE], v pracovním zařízení pomocný dělník v balírně. Další dva pytle jmenovaná přehodila přes dopravník, kde je [REDAKCE] odebral a umístil k ostatním pytlům na podlaží. Při přehození dalšího pytle v čase 13:30:37 došlo k pohybu pomocného ramene zvedáku palet směrem dolů a následného přimáčknutí [REDAKCE] k dopravníku palet. [REDAKCE] který ji pomáhal, se snažil manipulaci s ovladači na rozvaděči vypnout zařízení, viz obrázek č. 6 v příloze fotodokumentace. Následně se snažil úrazem postiženou z uvedeného zařízení vyprostit a zavolal na pomoc ostatní pracovníky. Vyproštění úrazem postižené provedla [REDAKCE], nar. [REDAKCE], pracovníce, která pracuje na totožném paletovacím zařízení, které je umístěno v prostoru odděleném vnitřní komunikací, vedle balicí linky [REDAKCE] slyšela křik [REDAKCE] nar. [REDAKCE] v pracovním zařízení řidič vysokozdvizného vozíku [REDAKCE]

██████████ kteří se snažili vyprostit ██████████ zaklíněnou mezi dopravníkem a pomocným ramenem zvedáku palet. Musela provést opětovné spuštění strojního zařízení balicí linky, kdy se pomocné rameno zvedáku palet dalo do pohybu směrem vzhůru a došlo k uvolnění těla ██████████. Následně ji další zaměstnanci na místě poskytovali první pomoc až do příjezdu rychlé záchranné služby a následně letecké záchranné služby, která úrazem postiženou ██████████ u transportovala do nemocnice. ██████████ při uvedeném pracovním úrazu utrpěla závažná zranění, kterým následujícího dne v nemocnici podlehla.

Doklady předložené ke kontrole:

1. Doklad o vstupním školení BOZP a PO. Výroba, ██████████, nar. ██████████ ze dne 1.9.2023 - KOPIE
2. ██████████ - KOPIE
3. ██████████ z 5.11.2022 - KOPIE
4. ██████████ - KOPIE
5. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, ██████████, dělník ve výrobě, ze dne 3.8.2023 - KOPIE
6. Zpráva o revizi el. zařízení pracovního stroje ██████████ - KOPIE
7. Zpráva o revizi el. zařízení pracovního stroje ██████████ - KOPIE
8. Zpráva o revizi el. zařízení pracovního stroje ██████████ z 2.3.2023 - KOPIE
9. Záznam o úrazu, smrtelném ██████████ nar. ██████████ ze dne 20.10.2023 - KOPIE
10. I5-2023-1737; Oznámení o právním zastoupení, vč. plné moci /VAFO Production - I5-2023-1737 - KOPIE
11. I5-2023-1737; Reakce na výzvu k poskytnutí součinnosti /VAFO Production - KOPIE
12. Substituční plná moc k zastupování společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář pro ██████████ spolupracující advokátku ke kontrole dne 31.1.2024 v místě provozovny VAFO Production s.r.o., Čičenice 101 - KOPIE

Vyžádané a nepředložené doklady ke kontrole:

- Doklad, který stanovuje konkrétní pracovní postup k pracovním činnostem prováděným při úklidu, čištění a odstraňování spadlých pytlů s výrobky na balicí lince ██████████, se kterým byla ██████████ prokazatelně seznámena.

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Dne 23.10.2023 byly ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) provedeny úkony před zahájením kontroly, jejichž účelem bylo opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu pracovního úrazu ██████████ nar. ██████████, který vznikl na balicí lince u zaměstnavatele VAFO Production s.r.o. - závod Čičenice, 101, 389 01 Čičenice, IČ: 14030845 dne 20.10.2023. Pracovní úraz byl oznámen dne 20.10.2023 ve 14:10 OS PČR. Dne 22.10.2023 bylo PČR oznámeno, že úrazem postižená na následky závažného zranění v Nemocnici České Budějovice zemřela. Prvotním úkonem před zahájením vlastní kontroly smrtelného pracovního úrazu bylo opatření podkladů od Policie Obvodní oddělení Vodňany, která byla na místě bezprostředně po vzniku pracovního úrazu. Na základě Žádosti o poskytnutí součinnosti č.j.: 33916/5.41/23 ze dne 23.10.2023 byla osobně převzata kopie spisu pod sp. z. KRPC 144 543/ČJ-2023-02716, který obsahuje Úřední záznam o ohledání místa události, Úřední záznam, náčrtek místa vzniku SPÚ, Doklad o vstupním školení BOZP a PO Výroba ██████████ nar. ██████████ a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci ██████████ nar. ██████████. Dále byla předána fotodokumentace a kamerový záznam v elektronické podobě (2 x CD).

Dne 23.10.2023 byla předložením průkazu č 000004 inspektorem Karlem Průkou, panu ██████████ vedoucímu záводу, zahájena kontrola příčin a okolností vzniku smrtelného pracovního úrazu ██████████, nar. ██████████, zaměstnanci společnosti VAFO Production s.r.o., za účasti při šetření na místě úrazového děje ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce a

ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“) se společností VAFO Production s.r.o., sídlo: K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, provozovna: Čičenice 101, 389 01 (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Následně bylo provedeno a prokazatelně předáno písemné poučení ke kontrole [REDAKCE], vedoucímu závodu. Při kontrole byl dále přítomen [REDAKCE], výrobní ředitel a příslušníci Obvodního oddělení Policie, Vodňany. [REDAKCE] vedoucí závodu prezentoval kamerový záznam z kamerového systému ve výrobní hale, ze kterého bylo patrné, jakým způsobem a za jakých okolností k uvedenému pracovnímu úrazu došlo. Podrobný popis vzniku pracovního úrazu a chronologický sled událostí před jeho vznikem je popsán v odstavci Popis události.

Další zjištěné okolnosti vzniku smrtelného pracovního úrazu.

Kontrolovaná osoba, společnost VAFO Production s.r.o., sídlo: K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, provozovna: Čičenice 101, 389 01 se zabývá výrobou krmiva pro domácí zvířata. Kontrolovaná osoba v uvedené provozovně zaměstnává cca [REDAKCE] kmenových zaměstnanců a [REDAKCE] externích zaměstnanců. Výroba v nepřetržitém provozu je zajišťována ve dvanáctihodinových směnách.

Kontrolovaná osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik podle ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., § 9 prostřednictvím [REDAKCE], odborně způsobilé osoby v prevenci rizik BOZP a PO, [REDAKCE]

Balící linka [REDAKCE], výrobce: [REDAKCE] byla uvedena do provozu v roce 2021. Rozměrový náčrtek (půdorysné schéma) viz obrázek č. 16 v příloze fotodokumentace. Výrobní štítek viz obrázek č. 21 v příloze fotodokumentace.





Dne 6.11.2023 byla v rámci kontroly příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu [REDAKCE] provedena kontrola pracoviště na místě vzniku úrazu za účasti zástupců kontrolované osoby a zástupce Služby kriminální Policie ČR. Při fyzické kontrole pracoviště byla objasňována a ověřována funkcionality a návaznosti jednotlivých částí balicího zařízení, levé části linky [REDAKCE] střední části linky – paletovacího zařízení [REDAKCE] a pravé části tohoto technologického celku, kterou tvoří [REDAKCE]. Dále byly kontrolovány doklady a dokumenty související s provozem uvedené balicí linky, jejichž seznam je součástí tohoto protokolu.

Dne 6.11.2023 byl prostřednictvím DS na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu doručen od společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1 dokument Oznámení o právním zastoupení, vč. plné moci ve věci kontroly pracovního úrazu [REDAKCE] nar. [REDAKCE] u kontrolované osoby VAFO Production s.r.o., K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, provozovna: Čičenice 101, 389 01.

Dne 31.1.2024 byla v rámci kontroly příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu [REDAKCE] provedena další kontrola pracoviště na místě vzniku úrazu za účasti zástupců kontrolované osoby, jejíž předmětem bylo objasnění skutečností týkajících se technické a provozní dokumentace k balicímu stroji (paletizéru) [REDAKCE]. Současně bylo provedeno ověření funkcí nouzového vypnutí a znovu uvedení do provozu na pracovišti paletizéru [REDAKCE]. Při této kontrole byly se zástupci kontrolované osoby projednány další požadavky na předložení dokladů a vyjádření se k položeným dotazům vedoucím k objasnění vzniku pracovního úrazu, které budou kontrolované osobě sděleny písemně.


Dne 6.2.2024 byla kontrolované osobě z důvodu objasnění dalších okolností vzniku smrtelného pracovního úrazu [REDAKCE] doručena Výzva k poskytnutí součinnosti, jejíž předmětem bylo předložení dokladů souvisejících s kontrolou a vyjádření se k položeným dotazům. Dne 16.2.2024 kontrolovaná osoba doručila dokument „Reakce na výzvu k poskytnutí součinnosti“, kde se vyjádřila následovně:

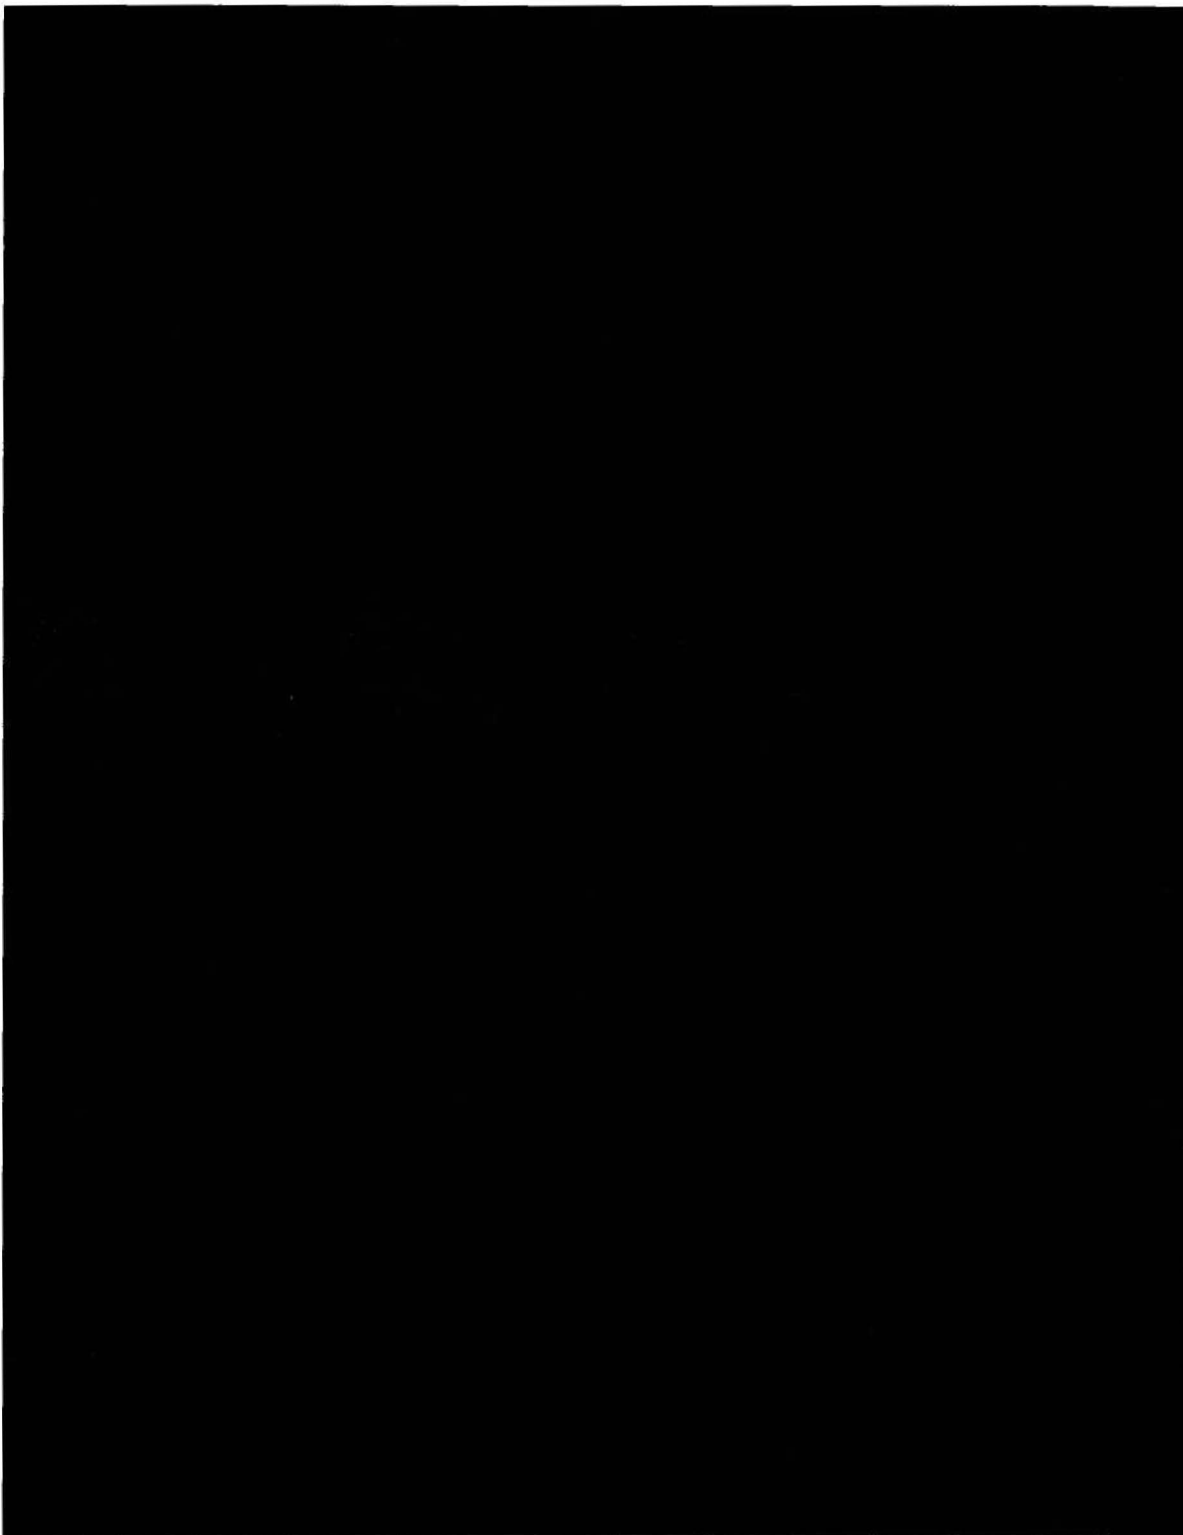

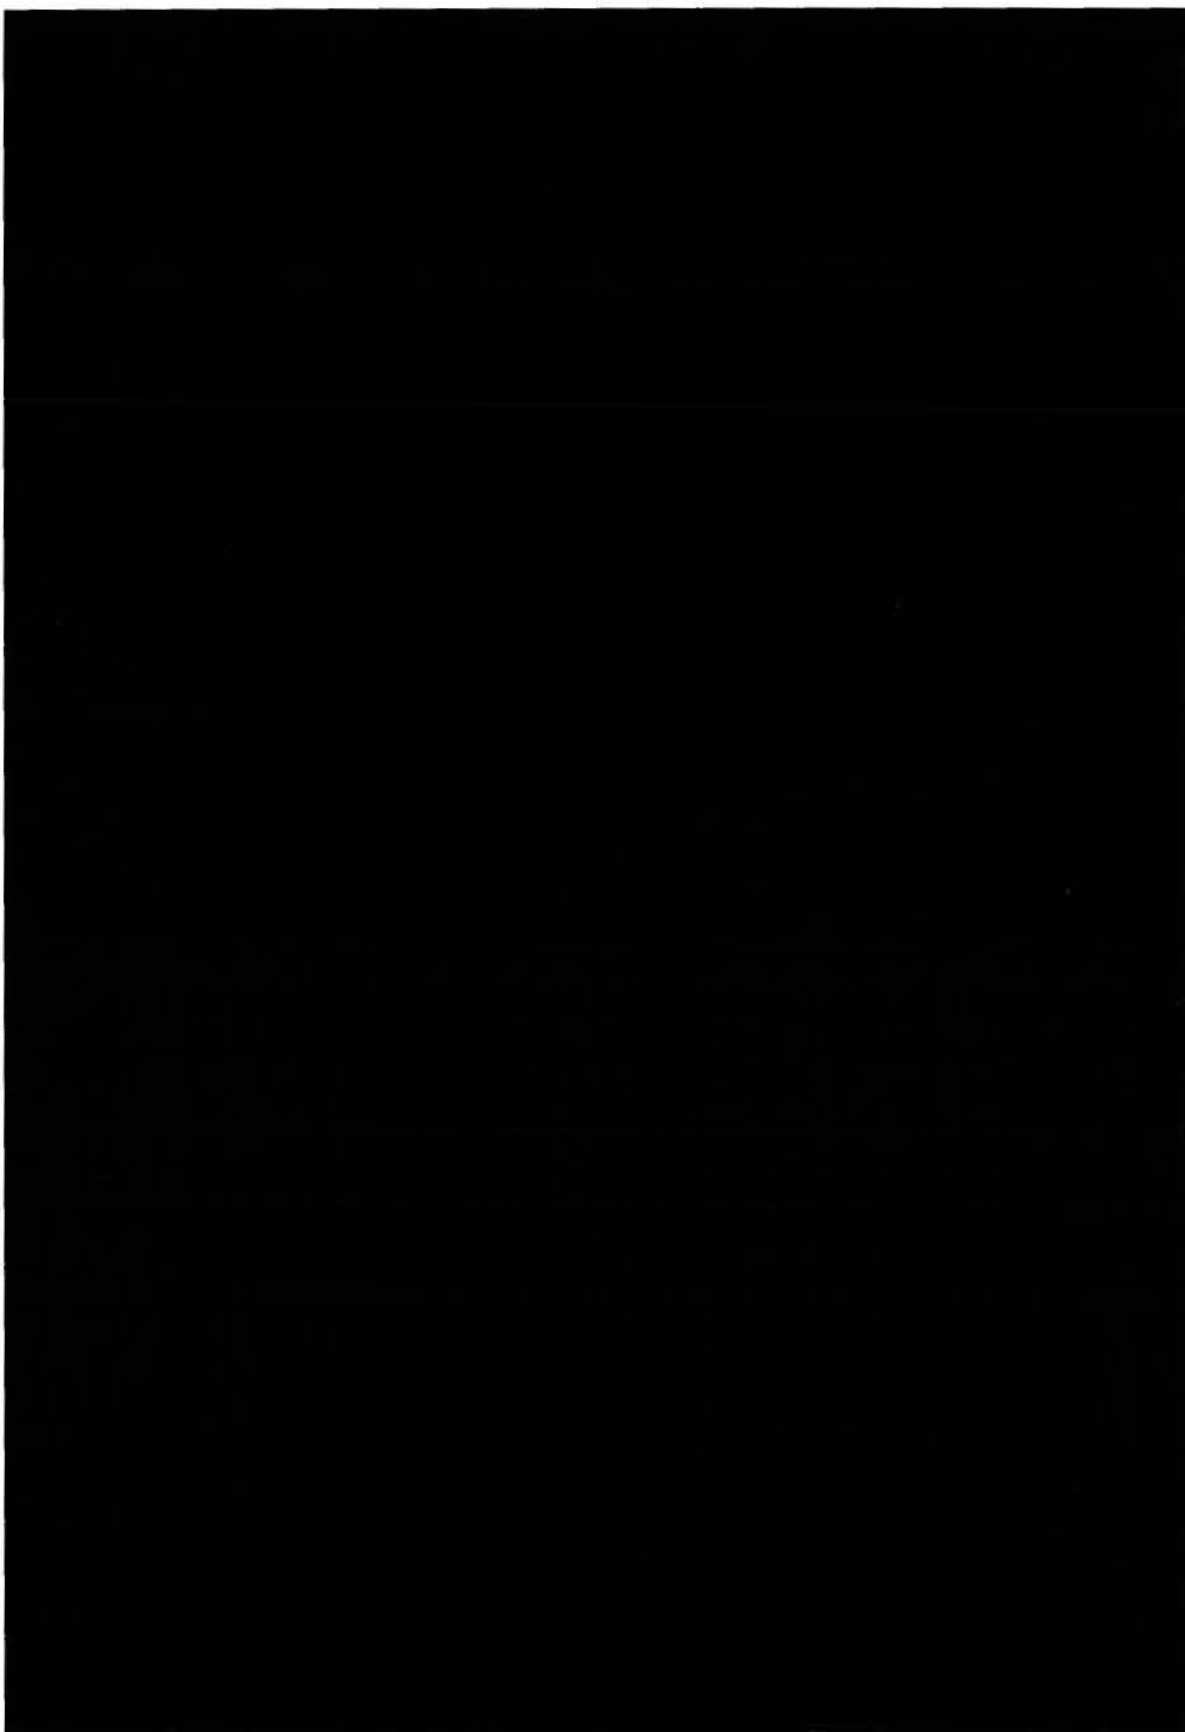





Pro uvádění paletovacího zařízení [REDACTED] do provozu a ukončení jeho provozu jsou v předloženém dokumentu [REDACTED] na straně 11, 12 uvedeny následující informace: (viz obrázek č. 9 v příloze fotodokumentace)

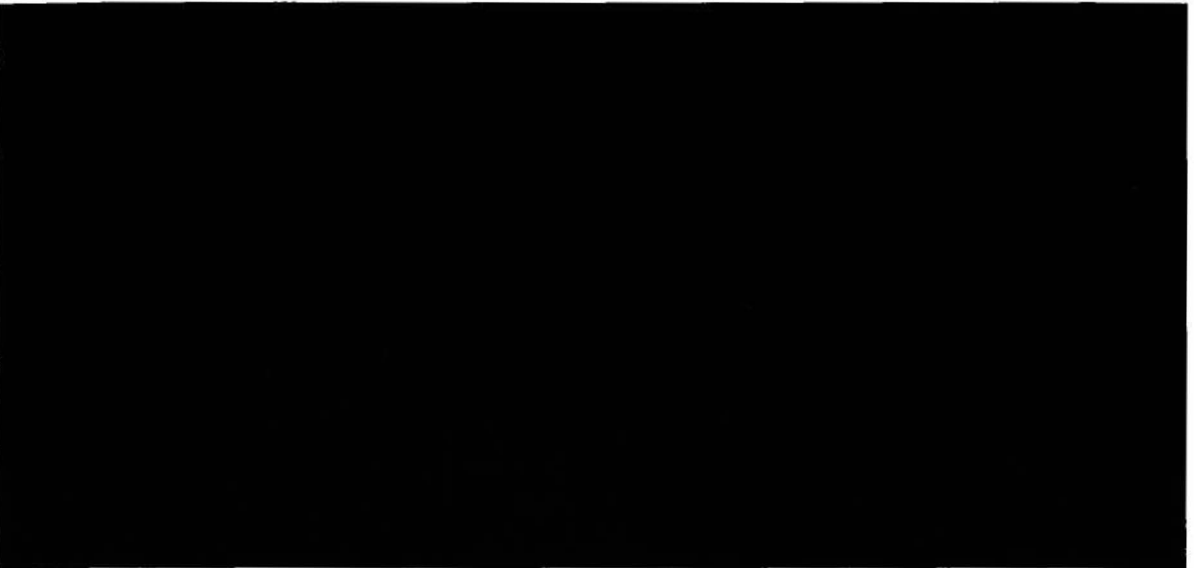

Dále je ve výše uvedeném dokumentu uvedeno:

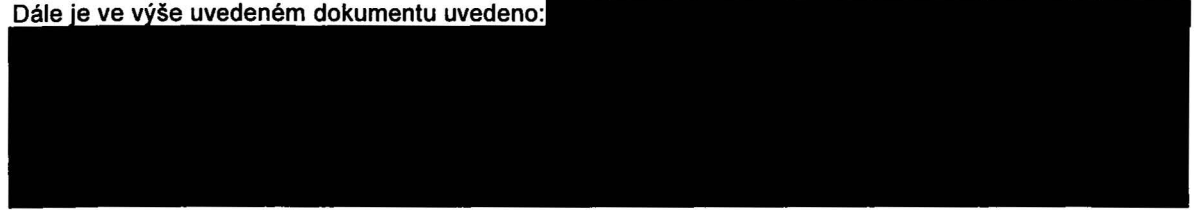

Při kontrole byla za přítomnosti [REDACTED] vedoucí závodu ověřena funkčnost ovládání paletovacího zařízení [REDACTED]. Zejména byla ověřena funkčnost ovladačů (spínačů) určených pro nouzové vypnutí "Emergency", spínač "General" a spínač "Automaticky", které jsou osazeny na elektrickém rozvaděči, viz obrázek č. 7, 8, 9 a 10 v příloze fotodokumentace. Označení ovládacích prvků a bezpečnostních výstražných sdělení je provedeno v cizím jazyce. Při uvedených úkonech bylo zjištěno, že paletovacího zařízení [REDACTED] je uváděno do provozu po částech a odpovídá popisu v manuálu zařízení, který je uveden v odstavci

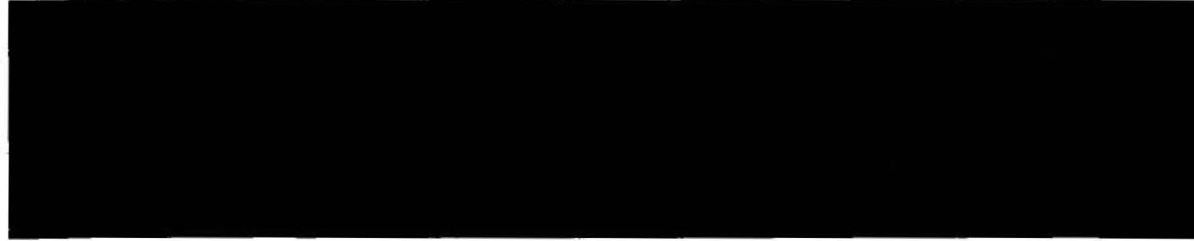

[REDACTED]

dveři uvedla, že [REDACTED]

Jak již bylo uvedeno, k paletovacímu zařízení [REDACTED] navazuje automatický ovinovací stroj [REDACTED] kde jsou zbožím naložené palety ovinuty plastovou balicí folií a následně prostřednictvím vysokozdvížných vozíků odvezeny do prostoru expedice zboží.

Z předloženého půdorysného schématu balicí linky je patrné, že vzdálenost trasy z přední části zařízení, kde jsou umístěny ovládací prvky a zobrazovač, včetně kamerového systému, který snímá vnitřní části zařízení.


[REDACTED]

zařízení do provozu. Jak je z uvedeného popisu a přiloženého náčrtu obr. č. 16 patrné, tato činnost je poměrně komplikovaná, časově náročná a pro zaměstnance obsluhy zařízení nekomfortní, a to zejména pokud **dochází k pádům pytlů příliš často**. Zastavení celé balicí linky a její opětovné uvedení do provozu je časově náročné, což snižuje produktivitu práce a má vliv i na hodnocení zaměstnanců v důsledku nastavení systému odměňování (viz. předložený mzdový výměr [REDACTED])

Vstup do nebezpečného prostoru otvorem pod dopravníkem nebyl v případě vzniku pracovního úrazu [REDACTED] ojedinělý, což je patrné i z podlahy, kde jsou v pravé části prostoru před dopravníkem viditelná světlejší místa, kudy bylo umožněno se ke spadanému zboží přibližovat, viz obrázek č. 4 a 19 v příloze fotodokumentace.

Kontrolovaná osoba předložila dokument [REDACTED] kde jsou na straně 6, 7 a 9 uvedeny následující základní informace pro používání zařízení:

[REDACTED]

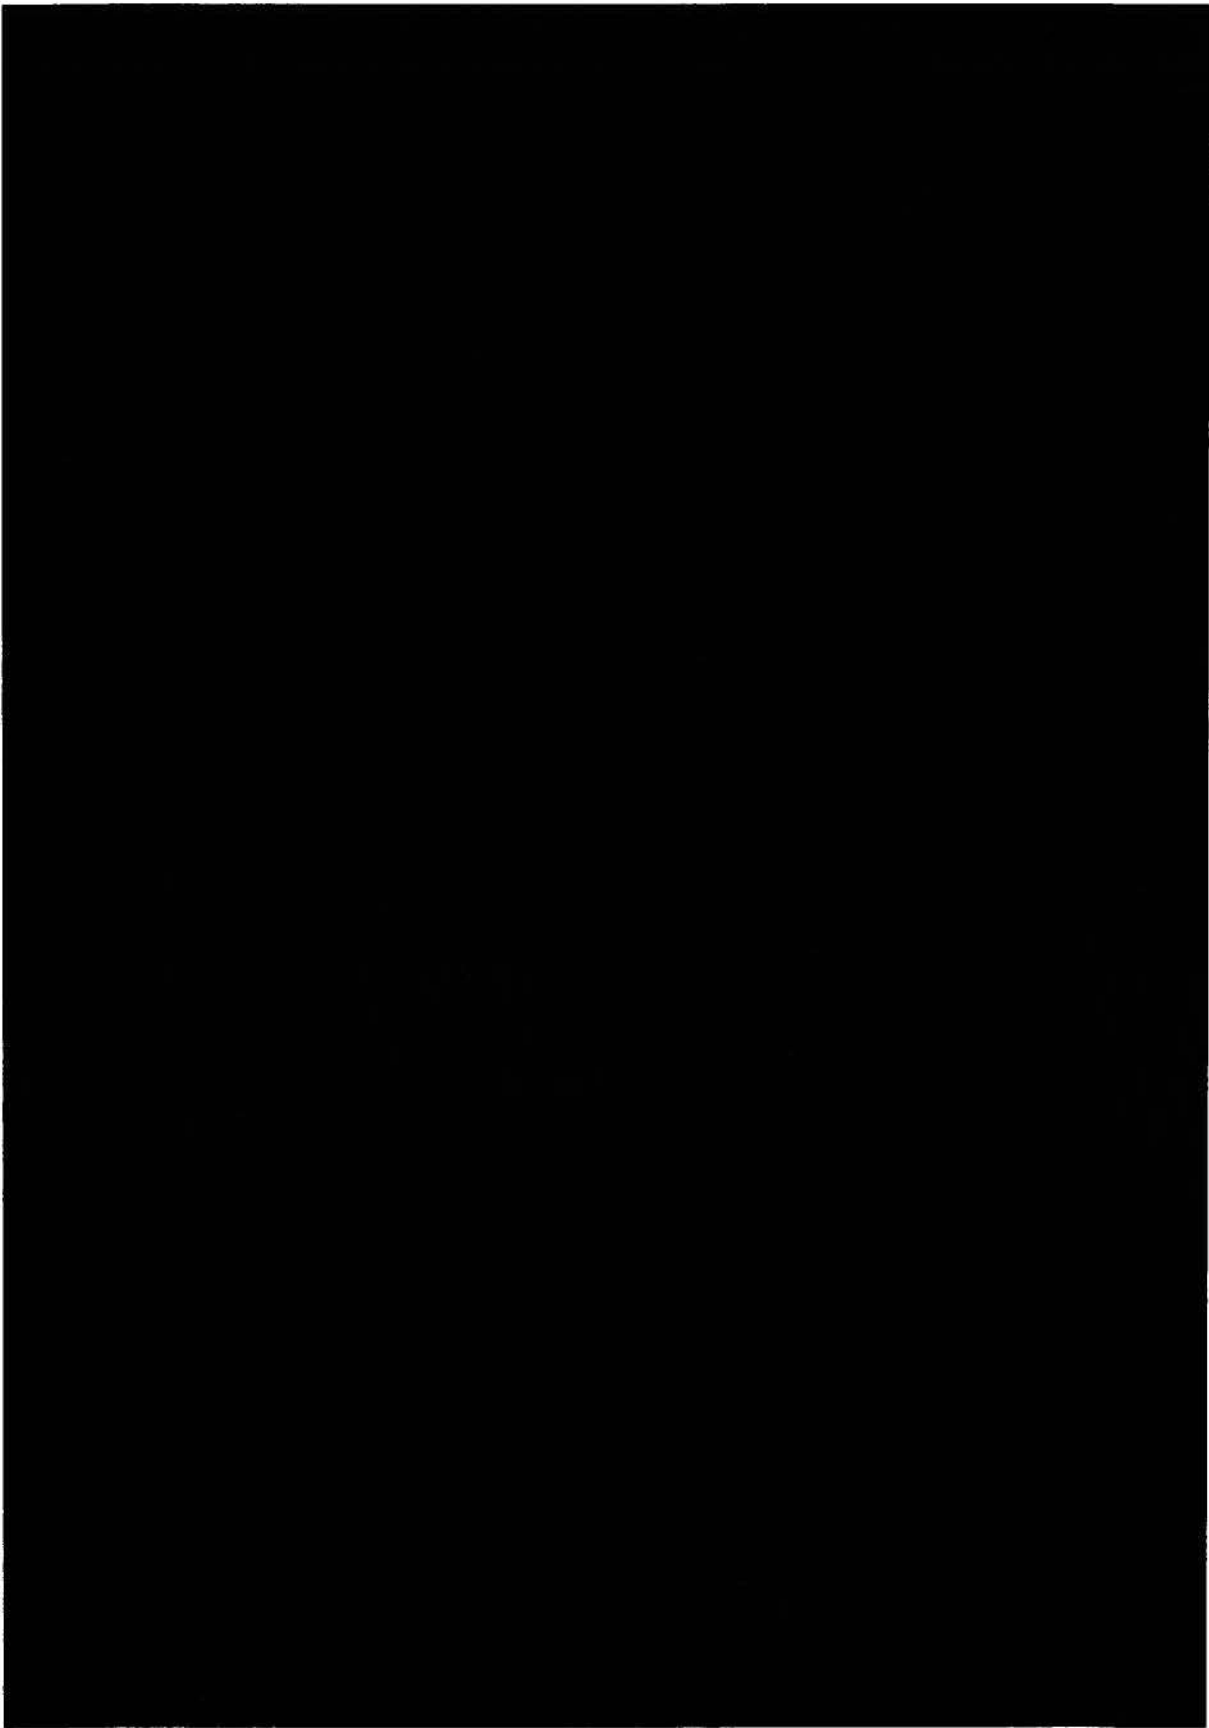

[REDACTED]

Jak vyplývá z průvodní dokumentace, [REDACTED], jedná se o složité technické zařízení, které vyžaduje vysoce kvalifikovanou obsluhu, přesné nastavení pro daný typ kontejneru (pytle s granulemi) a dostatečnou a kvalifikovanou údržbu. V dokumentu [REDACTED] v odstavci [REDACTED] je krom jiné uvedeno: [REDACTED]

[REDACTED]

Z předložené přílohy č. 2 [REDACTED] bylo zjištěno, že na paletovacím zařízení [REDACTED] byla od 1.9.2023 do 23.10.2023 prováděna paletizace zboží, pytlů s granulemi o různé hmotnosti, které byly ukládány na různý počet palet. Dle podkladů kontrolované osoby bylo v uvedeném období uskutečněno [REDACTED] o hmotnosti pytlů [REDACTED] a naplněno od [REDACTED]. Z toho bylo provedeno [REDACTED]. Tyto zakázky o nízké hmotnosti pytlů s granulemi se již přibližují k minimálním limitním hodnotám, uvedeným v kapitole [REDACTED], pro které paletovací zařízení [REDACTED] není určeno ve smyslu odst.1.2 [REDACTED] dle [REDACTED]. Zejména se jedná o zachování dostatečné tuhosti, celistvosti, rozměrových, tvarových a hmotnostních limitů paletovaných pytlů s granulemi. Jak vyplývá z podkladů, předložených kontrolovanou osobou, dne 26.9.2023 byla překročena minimální hmotnost u zakázky [REDACTED], produkt [REDACTED]. Minimální povolená hmotnost pytle je dle odst. 4.6.1 [REDACTED].

Dne 20.10.2023 v den vzniku pracovního úrazu pracovala [REDACTED] na zakázce paletizace pytlů s granulemi o hmotnosti 3 kg. Bezprostředně před vznikem pracovního úrazu prováděla odstraňování pytlů s granulemi, které spadly na podlahu do vnitřního prostoru zařízení, pod pomocným ramenem zvedáku palet. **Problém s padáním pytlů menšího formátu vznikl při ukládání vyšší vrstvy pytlů na paletu, kdy není zachováno jejich zarovnání. Tento závadný stav, kdy je nutno vstupovat do vnitřních prostorů zařízení z důvodu odklizení pytlů, které spadly z palety v horní části paletovacího zařízení nastával několikrát za pracovní směnu. Uvedenou skutečnost potvrdil i [REDACTED], vedoucí závodu.** K tomuto problému dále kontrolovaná osoba uvedla: [REDACTED]

[REDACTED]

Z výše uvedeného zjištění vyplývá, že odpovědní vedoucí zaměstnanci kontrolované osoby věděli o osů

nedostatků souvisejících s ukládáním výrobků na palety, což je padání pytlů menšího formátu pod paletovací zařízení. Byla známa i skutečnost, že tyto pytle musí být často odstraňovány z vnitřního nebezpečného prostoru paletovacího zařízení. Přesto tento **závadný stav nebyl řešen odpovídajícím technickým opatřením a tato situace byla kontrolovanou osobou trpěna**, což je zřejmé i z obrázků č. 17 a 18 v příloze fotodokumentace, která byla pořízena 23.10.2023 ve 14:40 hod. Na fotografii jsou šipkami vyznačené z palety spadlé pytle a podlaha včetně technologie je pokryta rozsypanými granulemi.

Kontrolovaná osoba se k dotazu, kdo provádí odstraňování spadlých pytlů s výroby, úklid a čištění balicí linky [REDAKCE] a jakým způsobem, jak byl k této činnosti prokazatelně proškolen a s jakým konkrétním dokumentem (pracovním postupem) byli zaměstnanci seznámeni před datem vzniku pracovního úrazu [REDAKCE] vyjádřila takto:

[REDAKCE]

K uvedené odpovědi kontrolované osoby nutno uvést, že informace [REDAKCE] se netýká úklidu a čištění vnitřních prostorů balicí linky, které provádí obsluha zařízení. Pod tímto bodem je pouze konstatováno [REDAKCE]

[REDAKCE]

Kontrolovanou osobou předložená [REDAKCE] na str. 35 v kapitole [REDAKCE] obsahuje pouze rizika, která mohou na pracovištích vznikat a „bezpečnostní pokyny“ v **obecné rovině**. V úvodní části příručka obsahuje informace, které se týkají základních zásad dodržování BOZP, identifikaci rizik a opatření vedoucí k jejich zmírnění. Další část školící příručky obsahuje fotografie částí pracovišť a strojních zařízení s upozorněním na významná rizika. Rizika pracoviště paletovacího zařízení [REDAKCE] jsou uvedena pouze k zadní části technologického celku, kterou tvoří automatický ovinovací stroj [REDAKCE]

V žádném z dokumentů předložených kontrolovanou osobou není stanoven konkrétní pracovní postup, jakým způsobem se provádí bezpečné zajištění paletovacího zařízení [REDAKCE] za účelem odstraňování spadlých pytlů s granulemi, úklid a čištění, se kterým by byla úrazem postižená [REDAKCE] prokazatelně seznámena.

V uvedeném případě nebyly splněny minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, což je zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Tím kontrolovaná osoba (zaměstnavatel) porušila povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti v návaznosti na § 5 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

Na dotaz, jakým konkrétním způsobem, v jakém rozsahu a kým byla prakticky zaškolená [REDAKCE] jako obsluha balicí linky [REDAKCE] a jak bylo prakticky ověřeno, zda je v požadovaném rozsahu schopna ovládat balicí linku a zvládat nestandardní stavy zařízení (např. pád většího množství pytlů). Bylo požadováno předložit prokazatelný písemný doklad o tomto konkrétním praktickém zaškolení.

Kontrolovaná osoba se dne 16.2.2024 písemně vyjádřila, že [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

K výše uvedenému vyjádření nutno konstatovat, že z předložených dokumentů digitálního nástroje [REDAKCE] není patrné jakým konkrétním způsobem a v jakém rozsahu byla prakticky zaškolená [REDAKCE] jako obsluha balicí linky [REDAKCE] a jak bylo prakticky ověřeno, zda je v požadovaném rozsahu schopna ovládat balicí linku a zvládat nestandardní stavy zařízení (např. pád většího množství pytlů). V předložených dokumentech jsou uvedeny pouze údaje týkající se dat k provádění zakázky – datum, čas, jméno pracovníků, výrobní linka, množství produktu, počet palet apod. Dokument neobsahuje žádné další údaje o konkrétních činnostech, které jsou obsluhou balicí linky prováděny a se kterými byla [REDAKCE] při zácviku seznamována a nelze jej tedy považovat za prokazatelný písemný doklad o tomto konkrétním praktickém zaškolení.

Přijímání opatření proti opakování pracovních úrazů:

K dotazu, jaká technická, organizační a výchovná opatření byla přijata proti opakování pracovního úrazu se dne 16.2.2024 kontrolovaná osoba písemně vyjádřila takto: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Zjištěné skutečnosti a kontrolní zjištění jsou v tomto Protokolu o kontrole popsány na základě listinných důkazních prostředků – dokladů předložených ke kontrole a na základě faktického stavu BOZP na pracovišti zjištěného v průběhu kontroly, pořízené fotodokumentace a videozáznamu z místa a doby úrazu, který byl poskytnut Policií ČR a kontrolovanou osobou. Kontrola byla prováděna v součinnosti s Policií České republiky.

Kontrolní zjištění:

1. Při kontrole vzniku smrtelného pracovního úrazu [REDAKCE] nar. [REDAKCE] pracovním zařízením dělník ve výrobě, zaměstnanec společnosti VAFO Production s.r.o., sídlo: K Brůdku 94, 252 19 Chrástky, provozovna: Číčenice 101, 389 01 (dále jen „kontrolovaná osoba“) bylo zjištěno: Úrazem postižená [REDAKCE] prováděla obsluhu balicí linky [REDAKCE], jejíž součástí je paletovací zařízení [REDAKCE]. Z důvodu pádu pytlů s granulemi o hmotnosti 3 kg z palety v horní části zařízení na podlahu a na [REDAKCE]

[REDAKCE]

doplňování palet a prokladového materiálu, viz obrázek č. 3, 4, 12 a 13 v příloze fotodokumentace. Po odklizení spadných pytlů a tím uvolnění optických čidel se strojní zařízení samovolně spustilo, došlo k pohybu pomocného ramene zvedáku palet směrem dolů (do výchozí polohy) a následnému přimáčknutí [REDAKCE] k paletovému dopravníku. Uvedený otvor, který se nachází v pravé části pod paletovým dopravníkem, je součástí pracovního místa pro doplňování palet a prokladového materiálu. V době kontroly pracovního úrazu nebyl žádným způsobem zajištěn proti neoprávněnému vstupu do prostoru s nebezpečnými pohyblivými se částmi strojního zařízení, kde vzniká vysoké riziko vzniku pracovního úrazu. Uvedený prostor je s ohledem na provádění bezpečné manipulace při doplňování palet a prokladového materiálu prostřednictvím vysokozdvizného vozíku sice zajištěn optickým zabezpečovacím zařízením, viz obrázek č. 3 v příloze fotodokumentace. Toto zabezpečovací zařízení není určeno pro zajištění nebezpečného prostoru uvnitř paletovacího zařízení [REDAKCE] v případě odstraňování pytlů a úklidu, který je prováděn zaměstnancem obsluhy balicí linky. Je určeno k zastavení zařízení z důvodu zabránění kolize s pohyblivými částmi balicí linky při zakládání nových palet, případně prokladového materiálu prostřednictvím vysokozdvizného vozíku.

Uvedený prostor včetně otvoru nacházejícího se pod dopravníkem nebyl zajištěn tak, aby byly splněny minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohyblivými se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a

nářadí. Tím kontrolovaná osoba (zaměstnavatel) **porušila povinnost** stanovenou v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Kontrolovanou osobou byly porušeny následující právní předpisy:

- § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

2. Při kontrole vzniku smrtelného pracovního úrazu [REDAKCE], nar. [REDAKCE] v pracovním zařízení dělník ve výrobě, zaměstnanec společnosti VAFO Production s.r.o., sídlo: K Brůdce 94, 252 19 Chrástky, provozovna: Čičenice 101, 389 01 bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba **nestanovila konkrétní pracovní postup k pracovním činnostem prováděným při úklidu, čištění a odstraňování spadlých pytlů s výrobky z palety v horní části zařízení na podlahu a na dopravník prázdných palet do vnitřního prostoru paletovacího zařízení balící linky [REDAKCE] s nebezpečnými pohybujícími se částmi.**

Kontrolovanou osobou předložena [REDAKCE] na str. 35 v kapitole [REDAKCE] obsahuje pouze rizika, která mohou na pracovištích vznikat a „bezpečnostní pokyny“ v **obecné rovině**. V úvodní části příručka obsahuje informace, které se týkají základních zásad dodržování BOZP, identifikaci rizik a opatření vedoucí k jejich zmírnění bez konkrétního zaměření. Další část školící příručky obsahuje fotografie částí pracovišť a strojních zařízení s upozorněním na významná rizika. Rizika pracoviště paletovacího zařízení [REDAKCE] jsou uvedena pouze k zadní části balící linky, kterou tvoří automatický ovinovací stroj [REDAKCE]. Pracoviště pro doplňování palet a prokládavého materiálu s otvorem o rozměrech, výška 91 cm a šířka 74 cm pod paletovým dopravníkem není s ohledem na **vysoké riziko s možností vzniku pracovního úrazu nijak vyhodnoceno** (není popsáno ani není ve školící příručce uvedena žádná fotografie).

V žádném z dokumentů předložených kontrolovanou osobou není stanoven konkrétní pracovní postup, jakým způsobem se provádí bezpečné zajištění paletovacího zařízení [REDAKCE] za účelem odstraňování spadlých pytlů s granulemi, úklid a čištění, se kterým by byla úrazem postižená [REDAKCE] prokazatelně seznámena.

V uvedeném případě **nebyly splněny minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením**, což je zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Tím kontrolovaná osoba (zaměstnavatel) **porušila povinnost** stanovenou v § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Kontrolovanou osobou byly porušeny následující právní předpisy:

- § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

3. Při kontrole vzniku smrtelného pracovního úrazu [REDAKCE], nar. [REDAKCE] v pracovním zařízení dělník ve výrobě, zaměstnanec společnosti VAFO Production s.r.o., sídlo: K Brůdce 94, 252 19 Chrástky, provozovna: Čičenice 101, 389 01 bylo zjištěno, že **výstražné nápisy a popisy ovládacích prvků na elektrickém ovládacím rozvaděči jsou uvedeny v cizím jazyce**, jak je patrné z obrázku č. 8 a 10 v příloze fotodokumentace. V uvedeném případě **nebyly splněny minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením**, v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. p) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Tím kontrolovaná osoba

(zaměstnavatel) **porušila povinnost** dodržovat bližší minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení stanovené prováděcím právním předpisem podle § 4 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Kontrolovanou osobou byly porušeny následující právní předpisy:

- § 4 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. p) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice dne 14.05.2024

Za oblastní inspektorát práce:

Karel Průka Digitalně podepsal Karel Průka
Datum: 2024.05.14 11:04:33 +0200

.....
Karel Průka
inspektor

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce